

परिशिष्ट "ख"

स्टेशन मास्टर कार्यालय में रुट सेटिंग टाइप पैनल द्वारा कांटों तथा संकेतो इत्यादि के संचालन का स्टेशन कार्य प्रणाली नियम कल्यानपुर स्टेशन का संकेतन परिशिष्ट

1. प्रमुख विशेषतायें :

- 1.1 नियम आरेख संख्या : जि.सि.दू.ई./नि./ल.जं./2007/आर.डी./29 दि 29.11.2007
 1.2 संकेतन आरेख संख्या : एन.ई.आर./आई.जेड.एन./के.ए.पी./एस.आई.पी./2004 वी.ई.आर. जीरो संशोधन 'एफ'
 1.3 पैनल आरेख संख्या : जि.सि.दू.ई./नि./ल.जं./2007/पी.डी./30 दि 29.11.2007
 1.4 स्टेशन की श्रेणी : " बी " श्रेणी
 1.5 संकेतन का मानक : मानक - III
 1.6 संकेतन का प्रकार : बहुसंकेती रंगीन प्रकाश युक्त संकेत।

1.7 ब्लाक पद्धति :

- 1.7.1 इकहरी लाइन पर इस स्टेशन और रावतपुर स्टेशन के बीच एक्सिल काउन्टर के साथ डायडो टाइप टोकेनलेस ब्लाक उपकरण स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के ब्लाक उपकरण एवं टेलीफोन से युक्त।
 1.7.2 इकहरी लाइन पर इस स्टेशन और मन्धना जं० स्टेशन के बीच एक्सिल काउन्टर के साथ डायडो टाइप टोकेनलेस ब्लाक उपकरण स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के ब्लाक उपकरण एवं टेलीफोन से युक्त।

नोट:

1. ब्लाक उपकरण विफल हो जाने की स्थिति में लाइन क्लियर संदेश ब्लाक/कंट्रोल फोन/बीएचएफ/बीएसएनएल फोन पर भेजा जाना चाहिए।
 2. ब्लाक /कंट्रोल टेलीफोन/बीएचएफ/बीएसएनएल फोन पर लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरी ओर के स्टेशनों का सही नाम पता करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की सम्भावना रहती है।

1.8 विचलन :-

- (क) सामान्य नियम 3.40(1)(बी) के अनुसार गाड़ियों के आगमन की स्थिति में पर्याप्त दूरी सामान्यतया रुकने के स्थान से रखी गई है जैसा कि :-
 (I) लाइन सं० 1 के लिये अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 से
 (II) लाइन सं० 1 के लिये डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7 से
 (ख) सामान्य नियम 3.04(1) के अनुसार डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 को बाईं तरफ के स्थान पर दाहिनी तरफ लगाया गया है।

2. कांटों तथा संकेतो का विवरण :

स्टेशन पर निम्न संकेत तथा कांटे हैं। संकेत बहु संकेती रंगीन प्रकाश युक्त है। सभी कांटे विद्युत मोटर द्वारा संचालित हैं। स्टेशन मास्टर कार्यालय में स्थापित स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल द्वारा सभी कांटे व संकेत संचालित किये जाते हैं।

2.1 रावतपुर छोर की तरफ का यार्ड :**2.1.1 कांटे :**

- 2.1.1.1 कास ओवर कांटा सं० 203ए एव 203बी द्वारा लाइन सं० 2 से 1 तथा 1 से 2 बनता है।

(जवाहर राम)
 मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
 पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
 मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
 पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.1.2 संकेत :**2.1.2.1 अप डिस्टेन्ट सिगनल ए.12****2.1.2.2 अप होम सिगनल सं० एस 12 एक जक्शन इंडिकेटर सहित का विवरण :**

- (अ) अप होम सिगनल सं० एस 12 (जक्शन इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन सं० 2 के लिए
 (ब) अप होम सिगनल सं० एस 12 (बांया जक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 1 के लिए

2.1.2.3 डाउन एडवान्सड स्टार्टर सिगनल सं० : एस11**2.1.2.4 डाउन स्टार्टर सिगनल का विवरण :**

- (अ) डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस 5 मेन लाइन सं० – 2 के लिए
 (ब) डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस 7 लूप लाइन सं० – 1 के लिए

2.1.2.5 अप कालिंग आन सिगनल सं० : सी 10

अप होम सिगनल सं० एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है

2.1.2.6 शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल सं० एसएच 32 कांटा सं० 203ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	रावतपुर छोर से लाइन सं० 1 एवं 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच 27 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 1 से रावतपुर छोर डाउन एडवांस स्टार्टर सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच 25 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 2 से रावतपुर छोर डाउन एडवांस स्टार्टर सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

2.2 मन्धना जं० छोर की तरफ का यार्ड :**2.2.1 कांटे**

2.2.1.1 कास ओवर कांटा सं० 201ए एवं 201बी द्वारा ला० सं० 2 से 1 तथा 1 से 2 बनता है।

2.2.2 संकेत :**2.2.2.1 डाउन डिस्टेन्ट सिगनल : ए 1****2.2.2.2 डाउन होम सिगनल सं० एस 1 एक जक्शन इंडिकेटर सहित का विवरण :**

- (अ) डाउन होम सिगनल सं० एस 1 (जक्शन इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन सं० 2 के लिए
 (ब) डाउन होम सिगनल सं० एस 1 (दाहिना जक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 01 के लिए

2.2.2.3 अप एडवान्सड स्टार्टर सिगनल सं० : एस 2**2.2.2.4 अप स्टार्टर सिगनल का विवरण :**

- (अ) अप स्टार्टर सिगनल सं० एस 4 मेन लाइन सं० – 2 के लिए
 (ब) अप स्टार्टर सिगनल सं० एस 6 लूप लाइन सं० – 1 के लिए

2.2.2.5 डाउन कालिंग आन सिगनल सं० : सी 3

डाउन होम सिगनल सं० एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(जवाहर राम)
 मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
 पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
 मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
 पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.2.2.6 शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच 31 कांटा सं० 201ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	मन्धना जं० छोर से लाइन सं० 1 तथा 2 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एसएच 26 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 1 से मन्धना जं० छोर अप एडवांस स्टार्टर सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एसएच 24 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 2 से मन्धना जं० छोर अप एडवांस स्टार्टर सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

3. सिगनल आस्पेक्ट :

- 3.1 डिस्टेन्ट सिगनल के अतिरिक्त सभी मुख्य सिगनलो का नार्मल आस्पेक्ट लाल है । डिस्टेन्ट सिगनल का नार्मल आस्पेक्ट पीला है । डिस्टेन्ट के आस्पेक्ट का परिवर्तन होम सिगनल के आस्पेक्ट के अनुसार स्वयंमेव हो जाता है। अप/डाउन डिस्टेन्ट का आस्पेक्ट एक पीला, दो पीला तथा हरा है । डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में एक पीला, लूप लाइन संख्या 1के लिए आफ होने पर दो पीला तथा मेन लाइन संख्या 2 के लिए जब होम सिगनल सिंगल पीला होता है तब डिस्टेन्ट सिगनल में लाइन के लिए दो पीला संकेत प्रदर्शित करेगा तथा जब होम सिगनल हरा संकेत प्रदर्शित करेगा तब डिस्टेन्ट सिगनल भी हरा संकेत प्रदर्शित करेगा।
- 3.2 एडवान्स स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पेक्ट हरा होता है एडवान्स स्टार्टर में हरे रंग का आस्पेक्ट होने का तात्पर्य यह है कि अगले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिए सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी है तथा सम्बन्धित ब्लाक उपकरण से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।
- 3.3 मेन लाइन स्टार्टरों का 'आफ' आस्पेक्ट हरा तथा लूप लाइन स्टार्टरों का 'आफ' आस्पेक्ट पीला है। स्टार्टर सिगनलों का 'आफ' आस्पेक्ट संबंधित एडवान्स स्टार्टर सिगनल के 'आफ' आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।
- 3.4 अप/डाउन होम सिगनल में तीन आस्पेक्ट लाल, पीला तथा हरा है जो रुट इंडिकेटर रहित अप/डाउन होम सिगनल के आफ करने पर केवल पीला आस्पेक्ट मेन लाइन सं० 2 पर आने का संकेत करता है। अप/डाउन होम सिगनल के पीले आस्पेक्ट के साथ-साथ जं० इंडिकेटर की सफेद बत्तियों की रोशनी संकेत करती है कि गाड़ी का आगमन लूप लाइन सं० 1 पर होगा। अप/डाउन होम सिगनल का हरा आस्पेक्ट, मेन लाइन सं० 2 के अप/डाउन स्टार्टर का हरा आस्पेक्ट, अप/डाउन एडवान्सड स्टार्टर का हरा आस्पेक्ट गाड़ी को स्टेशन से बिना रुके "रन थ्रू" जाना इंगित करता है।
- 3.5 शंट सिगनल सं० एस एच 31 एवं एस एच 32 अनाश्रित पोजिशन लाइट शंट सिगनल है तथा अलग पोस्ट पर स्वतंत्र लगे है एवं पैनल पर विभिन्न बटनों द्वारा नियंत्रित होते है। 'आन' स्थिति में दो सफेद बत्ती क्षैतिज तल पर तथा आफ स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते है।
- 3.6 शंट सिगनल सं० एस एच 24, एस एच 25, एस एच 26 एवं एस एच 27 आश्रित पोजिशन लाइट शंट सिगनल जो स्टार्टर सिगनलों के नीचे लगे है तथा पैनल पर विभिन्न बटनों द्वारा नियंत्रित होते है। ये आन स्थिति में नो लाइट तथा आफ स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते है।
- 3.7 कालिंग आन सिगनल का आन स्थिति में कोई आस्पेक्ट नहीं जलता है किन्तु आफ स्थिति में एक छोटा पीला आस्पेक्ट जलता है।
- 3.8 यदि सम्बन्धित प्वाइंटस की सही सेटिंग का इंडीकेशन न भी जलता हो तथा सिगनल आस्पेक्ट का नियमित इंडीकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाय कि प्वाइंटस सही सेट एवं लाक है।

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

4. स्टेशन मास्टर पैनल :

स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कांटों एवं सिगनलों इत्यादि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियंत्रण किया जाता है। जिनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है पैनल से कांटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडीकेशन, चाभी इत्यादि का विवरण निम्नवत है।

4.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी :

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कांटो एवं सिगनलो आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाभी लगी रहती है जब तक चाभी पैनल से निकली रहेगी उस समय तक कांटों सिगनलों आदि के संचालन का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। परन्तु SM's Key निकली होने पर भी अगर कोई भी सिगनल 'ऑफ' है तो सिगनल बटन के साथ EGGN बटन दबाने पर सिगनल को 'ऑन' स्थिति में किया जा सकता है। चाभी लगाकर धुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कांटो, सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है।

स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो सभी टैक सर्किट, कांटों, सिगनलों के आस्पेक्ट आदि का इंडीकेशन अंतिम संचालित स्थिति में अनवरत् प्रकाशित रहेंगे।

4.2 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रुट रिलीज चाभी :

पैनल पर एक स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रुट रिलीज चाभी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रुट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाभी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई0यू0यू0वाई0एन0 बटन को एक साथ दबाने पर रुट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रुट के कांटे संचालन के लिए मुक्त हो जाते हैं।

4.3 पुश बटन :

स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :

4.3.1 सिगनल/शंट सिगनल बटन:

पैनल पर प्रत्येक सिगनल/शंट सिगनल के लिए अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल/शंट सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल/शंट सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल/शंट सिगनल को "आफ" करना है उस सिगनल/शंट सिगनल का सिगनल/शंट सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना/भेजना है उस लाइन पर स्थित रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल/शंट सिगनल आफ हो जायेगा।

4.3.2 रुट बटन :

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन सं0 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल सं0 एस 12 को "आफ" करने के लिए सिगनल बटन सं0 एस 12 तथा लाइन सं0 1 पर स्थित रुट बटन सं0 "बी" को एक साथ दबाने पर रुट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेगा। इसी प्रकार अप एडवान्स स्टार्टर सं0 एस 2 को "आफ" करने हेतु लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन सं0 एस 2 तथा रुट बटन सं0 "ई" को एक साथ दबाने पर अप एडवान्स स्टार्टर सिगनल सं0 एस 2 'आफ' हो जायेगा।

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)

मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

4.3.3 कांटा बटन :

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों को संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन डब्लू डब्लू एन पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर डब्लू डब्लू एन पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर लेने के लिए किया जायेगा। सभी सिगनलों के लिये सिगनल बटन तथा रुट बटन दबाने से रुट सेट हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर लेने के लिए एवं गाड़ी के आगमन के पश्चात् कांटों को नार्मल/रिवर्स करने के लिए किया जाएगा।

4.3.4 एन डब्लू डब्लू एन/आर डब्लू डब्लू एन बटन :

कांटों को अलग अलग सेट करने हेतु कांटे/क्रास ओवर का बटन तथा एन डब्लू डब्लू एन/आर डब्लू डब्लू एन बटन एक साथ दबाने पर कांटा/क्रास ओवर नार्मल/रिवर्स स्थिति के लिए संचालित हो जाता है।

4.3.5 क्रेक हैण्डिल, साइडिंग एवं समपार फाटक नियंत्रण बटन एल0एन0/वाई0एन0 :

क्रेक हैण्डिल सी एच-1 एवं सी एच-3 एवं साइडिंग तथा समपार फाटक सं० 14ए/विशेष, 14/सी, 13/बी एवं 12ए/बी के नियंत्रण हेतु अलग अलग एल0एन0/वाई0एन0 बटनों का प्रावधान है। एल0एन0 बटन द्वारा क्रेक हैण्डिल/समपार फाटक लाक तथा वाई0एन0 बटन द्वारा मुक्त रिलीज होता है।

4.3.6 ई0जी0 जी0एन0 बटन :

आफ किये गये सिगनल को 'आफ' से 'आन' करने हेतु ई0जी0जी0एन0 बटन को सिगनल बटन के साथ दबाने पर सिगनल 'आफ' स्थिति से 'आन' हो जाता है।

4.3.7 जी0बी0एन0 बटन :

यह ग्रुप बटन है जिसका उपयोग क्रेक हैण्डिल एवं समपार नियंत्रण हेतु प्रदत्त एल0एन0/वाई0एन0 बटन के साथ दबाने में किया जाता है।

4.3.8 ई0यू0वाई0एन0 (रुट निरस्तीकरण) बटन :

आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रुट निरस्तीकरण के लिए ई0यू0वाई0एन0 बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित समयांतराल के बाद रुट निरस्तीकरण हो जाता है और कांटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

4.3.9 ई0यू0यू0वाई0एन0 (आपातकालीन रुट रिलीज) बटन :

यह सील बंद बटन है। यदि किसी कारणवश रुट रिलीज नहीं होता है तब पैनल पर आपातकालीन रुट रिलीज चाभी लगाने के पश्चात् ई0यू0यू0वाई0एन0 बटन एवं सिगनल बटन को एक साथ दबाने पर रुट तुरन्त (रिलीज) मुक्त हो जाता है। रुट रिलीज करने के बाद इस बटन को पुनः ई0एस0एम0 द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए एवं इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करनी चाहिए।

4.3.10 जी0/यू0/डब्लू0/जी0आर0 अभिस्वीकृति बटन :

पैनल पर यदि कोई कांटा बटन, सिगनल बटन, रुट बटन या ग्रुप बटन दबा रह जाता है तब एक चेतावनी धंटी बजने लगती है। चेतावनी धंटी को बंद करने हेतु इस बटन को दबाया जायेगा।

4.3.11 इस स्टेशन पर साइडिंग प्रदत्त नहीं है

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

4.3.12 गेट नियंत्रण बटन 551, 552, 553 एवं 554 गेट सं0 14ए/विशेष, 14/सी, 13/बी एवं 12ए/बी के लिए:

- (क) पैनल पर समपार फाटकों के नियंत्रण के लिए अलग-अलग वाई एन तथा एल एन बटनों का प्रावधान है। गेट खोलने के लिए वाई एन एवं जी बी एन बटन दबाने से पैनल पर रिलीज की लाल बत्ती जल जायेगी एवं गेट पर लगे लीवर लाक में फ्री बत्ती जल जायेगी एवं नियंत्रण चाभी लीवर लाक से निकालकर गेट खोल दिया जायेगा। गेट बंद करने के बाद फिर नियंत्रण चाभी लीवर लाक में लगा दी जायेगी एवं पैनल पर लगे बटन एल एन तथा जी बी एन बटन दबाने से गेट नियंत्रक चाभी लीवर लाक में लाक हो जायेगी तथा पैनल पर लाकड का सफेद इंडिकेशन जल जायेगा।
- (ख) समपार सं0 14ए/विशेष, 14/सी, 13/बी एवं 12ए/बी के लिए आपात कालीन चाभी : समपार सं0 14ए/विशेष, 14/सी, 13/बी एवं 12ए/बी पर विद्युतीय नियंत्रण की विफलता के समय समपार फाटक को खोलने के लिए आपात कालीन चाभी क्रमशः "क्यू ई", "आर ई", "टी ई" एवं "डी ई" का प्रावधान है। ये चाभियाँ स्टेशन मास्टर कार्यालय (पैनल रूम) में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी पार्किंग एचकेटी में लगी रहती है। आपातकालीन चाभी बूम लाक लीवर को रिलीज करने के लिए परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है इस चाभी के निकालने से आवागमन सिगनल "आन" स्थिति में हो जाते/रहते है विफलता ठीक होने पर पुनः पार्किंग एचकेटी में लगा दी जाती है तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बंद कर दिया जाता है।

4.4 रेल पथ संकेत छोटी बत्तियाँ :

रेलपथ परिपथ संख्या ए10टी, 12टी, 12एटी, ए11टी, 203टी, 203बीटी, 01एटी, 02एटी, 01टी, 02टी, 201टी, 201बीटी, ए2टी, 1एटी, 1टी एवं ए3टी के लिये पैनल पर ट्रैक सर्किटों के उपर प्रकाश पट्टियों (स्ट्रिप) का प्रावधान है, जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने पर प्रकाशित नहीं होती है। जब कोई सिगनल "आफ" किया जाता है तो उसके मार्ग में पडने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टिया प्रकाशित हो जाती है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किट पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। गाड़ी जब ट्रैक सर्किट को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझकर पुनः सफेद प्रकाश जल जाता है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियां लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। इस स्टेशन के होम सिगनल से होम सिगनल तक तथा दोनों ओर के होम सिगनल के आगे 5 रेल तक ट्रैक सर्किट की व्यवस्था की गई है।

टिप्पणी:

गाड़ी ट्रैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि लघु प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है, इसके मरम्मत हेतु संबंधित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जांच करे कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को सही कार्यशील समझा जाय तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

4-5 एकसल काउन्टर का विवरण एवं कार्य प्रणाली -

4-5-1 डिजिटल एकसल काउन्टर एक ट्रैक सर्किटिंग उपकरण है जिसका उपयोग रेलवे में किसी रेल खंड के आकुपाइड/अनआकुपाइड का मानीटर करने के लिए होता है। यह किसी निर्धारित रेल खण्ड पर गाड़ी की उपस्थिति सूचित करता है। डिजिटल एकसल काउन्टर के निम्नलिखित भाग है-

$\frac{1}{4}A\frac{1}{2}$ एकसल काउन्टर -

(क) टी0एक्स क्वाइल : 2 नं0

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)

मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(ख) आर0एक्स0क्वाइल : 2 नं0

¼AA½ एस0एस0डी0ए0सी0 : 2 नं0

¼AAA½ रीसेट बाक्स : 2 नं0

डिजिटल एक्सल काउन्टर दो यूनिट (1 जोड़ा) के संयोग से एक रेल खण्ड में कार्य करता है। इस प्रणाली का एक एस0एस0डी0ए0सी0 यूनिट ब्लाक खंड के दोनो छोर पर एक सेट टी0एक्स0 क्वाइल एवं आर0एक्स0क्वाइल एक्सल काउन्टर के साथ स्थापित किया जाता है। टी0एक्स0 एवं आर0एक्स0क्वाइल प्रत्येक लोकेशन के रेल के वेब में माउन्ट किया जाता है। सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि रेल टैक के बाहरी ओर स्थापित हो। सिस्टम दोनों यूनिट को एक पेयर के रूप में सिगिल रेल खण्ड को मानीटर करता है।

4.5.2 सिस्टम का मूल डिजाइन प्रत्येक डिटेक्शन प्वाइंट से गुजरने वाले वाले एक्सल की गणना पर आधारित है। यह प्रत्येक डिटेक्शन प्वाइंट से गुजरने वाले वाले एक्सल एवं कुल गणना को रजिस्टर करता है। यह संग्रह की हुई गणना दूसरे यूनिट को आधुनिक संचार द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त किया जाता है। सिस्टम का प्रत्येक यूनिट स्वयं की गयी गणना एवं दूसरे यनिट द्वारा की गयी गणना की तुलना तथा खंड की स्थिति का मूल्यांकन करता है। संचार में डिजिटल गणना, स्थिति एवं कोई त्रुटि नहीं क्लियरेन्स का निर्णय करती है। यदि गणना दोनों डिटेक्शन प्वाइंट पर समान रहती है तो ब्लाक सेक्शन क्लियर हरा अन्यथा आकुपाइड लाल रंग के रूप में प्रदर्शित करता है।

4.5.3 एस0एम0रीसेट बाक्स –

एस0एम0 रीसेट बाक्स में निम्नलिखित संकेत दिये गये है –

- ब्लाक सेक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश करने पर रीसेट बाक्स के ऊपर लाल इण्डिकेशन (ब्लॉक आकुपाइड) जलने लगता है। यह लाल इण्डिकेशन एक्सल काउन्टर की विफलता में भी प्रदर्शित होता है।
- ब्लाक सेक्शन साफ रहने पर हरा इण्डिकेशन (ब्लाक सेक्शन क्लियर) जलता है।
- प्रीपेरेटरी रीसेट हरा।
- पावर आन पीला।
- एस0एम0 चाभी एवं रीसेट हेतु रीसेटिंग बटन।
- रीसेट की गणना हेतु गणक।

नोट : 1. एक्सल काउन्टर की विफलता से सम्बन्धित ब्लॉक उपकरण किसी भी गाड़ी के आगमन के पश्चात लाइन क्लोज्ड स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।
2. रीसेट प्रक्रिया करने से पूर्व आने वाली गाड़ी का पूर्ण आगमन स्टेशन मास्टर अवश्य व्यक्तिगत रूप सुनिश्चित कर लें।

4.5.4 रीसेट करने की प्रक्रिया –

- रीसेटिंग की विधि निम्नवत है –
 - सर्वप्रथम एस0एम0 चाभी को दाहिने तरफ धुमायें।
 - साथ-साथ रीसेट बटन दबाये।
 - रीसेट बटन एवं एस0एम0 चाभी को रिलीज कर दें।
 - एस0एम0 चाभी को बाये तरफ घुमाकर निकाल कर स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रख ली जायेगी।
- उपरोक्त 1(अ) एवं (ब) प्रक्रिया में रीसेट बाक्स, एस0एस0डी0ए0सी0 रीसेट किया जाता है और अपना गणना शून्य होकर दोनो यूनिट में स्वयं जॉच प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। एस0एस0डी0ए0सी0 रीसेट होने की प्रक्रिया प्राप्त करती है जिससे प्रीपेरेटरी रीसेट का एक हरा इण्डिकेशन जलने लगता है।

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)

मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

- (3) रीसेटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक ट्रेन को पी0एल0सी0 पर खण्ड में गुजरने की प्रक्रिया की जायेगी। ट्रेन के अगले स्टेशन पहुँचने पर ब्लाक खण्ड स्वतः क्लीयर हो जायेगा एवं रीसेट पैनल पर ब्लाक खण्ड क्लीयर का हरा इण्डिकेशन जलने लगता है।
- (4) रीसेट होने के बाद वीडर गणक एक उच्च संख्या लगभग 5 सेकेण्ड के अन्तराल पर दर्ज करेगा एवं गणक की संख्या को रिकार्ड किया जायेगा।

4.5.5 एक्सेल काउन्टर की विफलता होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –

- (i) उपरोक्त पैरा 4.5.4 में उद्धृत रीसेटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- (ii) यदि दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा रीसेट करने के बाद एवं खण्ड में पहली गाड़ी पी0एल0सी0 पर गुजर जाने के बाद भी Axle counter लाल प्रदर्शित करता है तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
 - (क) Axle counter की विफलता यदि 04 घंटे से अधिक समय तक बनी हुई है तो सीसेई/सेई/जूई को स्वयं जाँच करके Axle counter का Disconnection memo S&T/DN/Annexure 2 जारी करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 - (ख) दोनों छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है/गाड़ी का पूर्ण आगमन हो चुका है।
 - (ग) ऐसा सुनिश्चित हो जाने के बाद एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर से इस आशय का मेमो प्राप्त होने पर सीसेई/सेई/जूई स्वयं व्यवस्था करेंगे कि टोकेनलेस की कार्य प्रणाली (Axle counter छोड़कर) कार्यरत रहे।
 - (घ) (क) में अंकित विफलता के दौरान एवं टोकेनलेस के ठीक होने तक (Axle counter छोड़कर) खण्ड में दोनों छोर से PLC जारी रहेगी।
 - (ङ) उपरोक्त स्थिति में सामान्य नियम 8.03(2) एवं सहायक नियम 8.03(i), (ii), (iii) एवं (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. सिगनल एवं मार्ग संकेत इंडिकेशन :

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल द्वारा दर्शायी गयी है। ये सूचक स्थल पर लगे सिगनलों द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पेक्ट के अनुरूप लाल/हरे/पीले रंग की लघु प्रकाश इंडिकेशन (सूचक बत्ती) दर्शाते हैं। होम सिगनल पर लगे जंक्शन इंडिकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी (स्टिप) प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिए "आफ" होना दर्शाती है। आश्रित शंट सिगनल जो मुख्य सिगनल के खम्भे पर स्थित होते हैं उनके इंडिकेशन के लिए एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी "आफ" स्थिति में प्रकाशित होगी। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। अनाश्रित शंट सिगनल (स्वतंत्र खम्भे पर स्थित) की आन स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश पट्टी तथा आफ स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होगी। कालिंग आन सिगनल के आस्पेक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है जब कालिंग आन सिगनल आफ किया जाता है।

5.1 ट्रैक सर्किट इंडिकेशन :

पैनल पर ट्रैक सर्किटों के उपर प्रकाश पट्टियों (स्टिप) का प्रावधान है, जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने पर प्रकाशित नहीं होती है। जब कोई सिगनल "आफ" किया जाता है तो उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टिया प्रकाशित हो जाती है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किट पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। गाड़ी जब ट्रैक सर्किट को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझकर पुनः सफेद प्रकाश जल जाता है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियां लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है।

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)

मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

टिप्पणी:

गाड़ी टैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि लघु प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है, इसके मरम्मत हेतु संबंधित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जांच करे कि टैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो टैक सर्किट को सही कार्यशील समझा जाय तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

5.2 कांटा इंडिकेशन :

प्रत्येक मोटर संचालित कांटा/कास ओवर कांटो के संचालन हेतु दिये गये बटन के उपर नार्मल स्थिति में सफेद तथा रिवर्स स्थिति में सफेद रंग की लघु प्रकाश बत्ती का प्रावधान है। कांटे/कास ओवर की स्थिति के अनुसार ये इंडीकेशन अनवरत प्रकाशित रहते हैं।

कांटे/कास ओवर जब संचालित होते हैं तब वांछित स्थिति का इंडीकेशन जलता बुझता (फ्लैश) करता है जब तक कि कांटा सेट एवं लाक नहीं हो जाता है जैसे कि जब कांटा नार्मल से रिवर्स स्थिति में संचालित होता है तब नार्मल इंडिकेशन बुझ जाता है और रिवर्स का सफेद इंडीकेशन जलने बुझने लगता है। कांटे के रिवर्स में सेट एवं लाक हो जाने पर रिवर्स का सफेद इंडीकेशन लगातार जलने लगता है।

टिप्पणी:

मोटर कांटे पर नान सिगनल मूवमेन्ट के प्रश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह मोटर कांटे को नार्मल एवं रिवर्स में चलाकर उसकी जांच कर ले तथा उनके सम्बन्धित सूचकों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इस जांच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करें।

5.3 बटन हेल्ड इंडीकेशन :

पैनल पर जब कोई पुश बटन दबा रह जाता है तब ये इंडीकेशन प्रकाशित हो जाते हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं :

5.3.1 सिगनल बटन हेल्ड इंडीकेशन (GNCKE):-

यदि कोई सिगनल बटन दबा रह जाये तो यह इंडीकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.2 कांटा बटन हेल्ड इंडीकेशन (WNCKE):

यदि कोई कांटा बटन दबा रह जाये तो यह इंडीकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.3 रुट बटन हेल्ड इंडीकेशन (UNCKE):

यदि कोई रुट बटन दबा रह जाये तो यह इंडीकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.4 ग्रुप बटन हेल्ड इंडीकेशन (GR(N)CKE):

यदि कोई ग्रुप बटन दबा रह जाये तो यह इंडीकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.5 ई0यू0वाई0एन0 बटन हेल्ड इंडीकेशन (EUYKE):

यदि कोई ई0यू0वाई0एन0 बटन दबा रह जाये तो यह इंडीकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.6 ई0यू0यू0वाई0एन0 बटन हेल्ड इंडीकेशन (EUUYKE):

यदि कोई ई0यू0यू0वाई0एन0 बटन दबा रह जाये तो यह इंडीकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.3.7 जी/यू/डब्लू/जीआर (G/U/W/GR) इंडीकेशन :

सिगनल,कांटा,रुट तथा ग्रुप बटनों में यदि कोई बटन दबा रह जाये तब यह इंडीकेशन प्रकाशित होता है तथा बटन हेल्ड अलार्म बजने लगता है जिसे बंद करने हेतु जी/यू/डब्लू/जीआर एकनालेजमेंट (अभिस्वीकृति) बटन दबाने पर अलार्म बंद हो जाता है परन्तु यह इंडीकेशन तब तक प्रकाशित रहता है जब तक कि दबे बटन को ठीक न कर दिया जाय।

टिप्पणी: उपरोक्त इंडीकेशन जलने तथा अलार्म बजने पर स्टेशन मास्टर द्वारा बटन को उपर खींचकर तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए। यदि फिर भी अलार्म बजना बन्द नहीं होता तो सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)

मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

- 5.3.8 लाक लाईट :**
पैनल पर कांटे के टैक सर्किट पर कांटे के फेसिंग में लधु सफेद बत्ती का प्रावधान है, जिसके प्रकाशित होने का अर्थ है कि कांटा विद्युतीय रूप से लाक है, तथा संचालित नहीं किया जा सकता है। यह लधु सफेद बत्ती "लाक लाईट" कहलाती है।
- 5.3.9 पैनल लाक/रिलीज इंडीकेशन:**
स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी के उपर पैनल लाक/रिलीज के लिए लाल/सफेद इंडीकेशन का प्रावधान है। जब पैनल से चाभी निकालने हेतु धुमाया जाता है तब पैनल लाक का लाल इंडीकेशन प्रकाशित होता है। पैनल में चाभी लगाकर धुमा देने पर रिलीज का सफेद इंडीकेशन जलता है। पैनल के रिलीज स्थिति में पैनल द्वारा कांटों, सिगनलों आदि का संचालन संभव है।
- 5.3.10 कैंक हैण्डिल साइडिंग एवं समपार फाटकों का लाक/रिलीज इंडीकेशन :**
कैंक हैण्डिल सी एच-1 एवं सी एच-3 साइडिंग एवं समपार फाटकों के वाई एन/एल एन बटनों के उपर रिलीज स्थिति में लाल तथा लाक स्थिति में सफेद इंडिकेशनों का प्रावधान है।
- 5.3.11 एफ0आर0के0ई0 इंडीकेशन:**
पैनल के उपर दाहिने कोने पर यह इंडिकेशन लगातार जलता बुझता है (फ्लैश करता है) तथा यह सूचित करता है कि फलैशिंग उपकरण ठीक कार्यरत अवस्था में है। अन्यथा सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।
- 5.3.12 ओवरलैप इंडिकेशन:**
प्रत्येक प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल के निकट ओवरलैप इंडिकेशन हेतु सफेद लधु बत्ती का प्रावधान है। जिस लाइन के लिए होम सिगनल आफ किया जाता है उसके ओवरलैप में यह लधु सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है साथ ही ओवरलैप के टैक सर्किटों पर सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित हो जाती है। गाड़ी के वर्थिंग टैक पर आगमन के पश्चात निर्धारित समयांतराल तक यह लधु सफेद इंडीकेशन जलता बुझता है (फ्लैश करता है)। इसके बुझ जाने पर ओवरलैप के कांटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।
- 5.3.13 रुट लाक इंडिकेशन :**
पैनल पर प्रत्येक सिगनल के पास उस सिगनल के रुट लाक इंडिकेशन का प्रावधान किया गया है। जब किसी सिगनल को आफ किया जाता है तब उस सिगनल का रुट लाक इंडिकेशन(सफेद) प्रकाशित हो जाता है। सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है (फ्लैश करता है) एवं उसके बाद बुझ जाता है।
- 5.3.14 120 एन जे के ई इंडिकेशन :**
पैनल पर पूर्व एवं पश्चिम छोर में एक-एक सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। किसी गाड़ी के पूर्ण आगमन या सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता है एवं उसके बाद बुझ जाता है। इसके बुझ जाने के बाद कांटे संचालन हेतु मुक्त होंगे।
- 6 रिमाइंडर कालर :**
पैनल के उपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइंडर कालर का प्रावधान है जिन्हे आवश्यकतानुसार सिगनल या कांटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है।
- 7. कैंक हैण्डिल :**
- 7.1** मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु कैंक हैण्डिल द्वारा कांटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो कैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी सी0एच0 1 एवं सी0एच0 3 का प्रावधान है स्टेशन मास्टर द्वारा कैंक हैण्डिल निकालने की पद्धति निम्नवत है :
- (i) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित कैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी का वाई एन एवं जी बी एन एक साथ दबायेंगे।
- (जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर
- (एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

- (ii) विद्युत कांटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूर्ण होती हैं तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेगे।
- (iii) इस परिशिष्ट के मद सं० 7.3 में वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाए तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लॉक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाए।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी का एल०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक जो जायेगा। तथा क्रेन्क हैण्डिल के एल०एन० बटन के ऊपर क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जाएगा।

7.2 क्रेन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण निम्नवत है :

क्रेन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण
सी एच सी - 1	201ए-201बी ,
सी एच सी - 3	203ए-203बी

7.3 कांटा मशीन के आपातकालीन संचालन की प्रक्रिया -

जिन कांटों पर विद्युत मोटर प्वाइंट मशीन लगी है, उनका क्रेन्क हैण्डिल द्वारा संचालन करने की कार्य विधि निम्न है -

- I½** सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7.1 में वर्णित विधि के अनुसार क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी निकालें। स्टेशन मास्टर अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गई मोटर प्वाइंट मशीन के ढक्कन की व ढक्कन के अन्दर के ताले की चाबियाँ एवं क्रेन्क हैण्डिल लेकर मोटर प्वाइंट मशीन पर जाएं।
- II½** मोटर प्वाइंट मशीन पर क्रेन्क हैण्डिल लगाने हेतु बने छिद्र पर के ढक्कन में लगे ताले को खोलें।
- III½** ढक्कन को हटाकर चाभी लगाकर घुमा दें ताकि क्रेन्क हैण्डिल जाने के लिये साकेट में जगह बन जायें। इस कार्यवाही से मोटर प्वाइंट मशीन से बिजली की सप्लाई भी कट जाती है।
- IV½** क्रेन्क हैण्डिल को साकेट में डालकर सीधा या उल्टा आवश्यकतानुसार घुमायें। प्वाइंट स्विच के एक तरफ से दूसरी तरफ सेट हो जाने के बाद भी क्रेन्क हैण्डिल को तब तक चलाते रहना चाहिये जब तक प्वाइंट पूर्ण रूप से सेट होकर लाक न हो जाये।
- V½** कार्य पूर्ण होने के पश्चात् क्रेन्क हैण्डिल को निकालकर चाभी घुमाकर बाहर निकाल लें, ताकि प्वाइंट मशीन बिजली सप्लाई द्वारा चलाई जा सके। क्रेन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में सम्बन्धित लाक में लगा दें।
- VI½** पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल के स्विच को लॉक स्थिति में घुमा दें। जिससे उसके ऊपर लगी हुई सफेद लघु बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। इस कार्यवाही से प्वाइंट मशीन पैनल द्वारा संचालित होने योग्य हो जायेगी।

नोट : क्रेन्क हैन्डिल से हाथ द्वारा मोटर प्वाइंट का संचालन या टेस्टिंग हेतु मोटर प्वाइंट के संचालन के लिये जब भी क्रेन्क हैन्डिल नियंत्रक चाभी लाक से निकाला जाये तो प्रत्येक बार इस कार्यवाही की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर द्वारा उस विशेष रजिस्टर में किया जाये जिसमें निम्न प्रोफार्मा बना कर रखा गया है।

क्रम सं०	क्रेन्क हैन्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेन्क हैन्डिल चाभी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेन्क हैन्डिल चाभी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रेन्क हैन्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेन्क हैन्डिल चाभी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII½ सिगनल विभाग के कर्मचारियों को अनुरक्षण अथवा टेस्टिंग के लिए क्रेन्क हैन्डिल देते समय उनसे सम्बन्धित प्वाइंटस का डिस्कनेक्शन मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

VIII½ सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रीकनेक्शन मेमो क्रेन्क हैन्डिल के साथ प्राप्त होने पर नार्मल कार्य प्रणाली अपनाई जाये।

IX½ डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण नियम 3.69 (1) (3), एवं सहायक नियम 3.70 (1) O (2) में उल्लिखित नियमानुसार किया जाय।

8. बीडर गणक / काउन्टर :-

पैनल के उपरी हिस्से पर पाच वीडर गणक लगे है :

1. आपात कालीन रुट रिलीज वीडर गणक
2. बुलावा सिगनलों के लिये वीडर गणक
3. सिगनलों के वापस होने का वीडर गणक
4. आपात कालीन रुट निरस्तीकरण वीडर गणक
5. क्रेन्क हैन्डिल संयुक्त वीडर गणक
6. टोकनलेस वीडर गणक (टोकनलेस ब्लॉक यन्त्र में)
7. एक्सेल काउन्टर वीडर गणक (रिसेट बॉक्स में)

9. गाड़ियों का साइमलटेनियस आना एवं जाना :

(अ) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान

(ब) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान

नोट: अप व डाउन गाड़ियां लाइन संख्या 2 से रन थू जायेंगी। लाइन संख्या 1 से रन थू निर्धारित गति से जा सकती है।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

10. दूरसंचार :

स्टेशन मास्टर कार्यालय में :

1. इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन ।
2. रावतपुर स्टेशन के डायडो टाइप टोकनलेस ब्लॉक यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
3. मन्धाना जं० स्टेशन के डायडो टाइप टोकनलेस ब्लॉक यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
4. "बी" श्रेणी के इंजी० समपार फाटक सं० 12बी (कल्यानपुर-रावतपुर) किमी 8/11-12 से सम्बद्ध टेलीफोन ।
5. "बी" श्रेणी के यातायात समपार फाटक सं० 12ए (कल्यानपुर) किमी 10/3-4 से सम्बद्ध टेलीफोन ।
6. "बी" श्रेणी के यातायात समपार फाटक सं० 13 (कल्यानपुर) किमी 10/10-11 से सम्बद्ध टेलीफोन ।
7. "सी" श्रेणी के यातायात समपार फाटक सं० 14 (कल्यानपुर) किमी 11/7-8 से सम्बद्ध टेलीफोन ।
8. "विशेष" श्रेणी के यातायात समपार फाटक सं० 14ए (कल्यानपुर-मन्धाना जं०) किमी 11/14-15 से सम्बद्ध टेलीफोन ।
9. "सी" श्रेणी के इंजी० समपार फाटक सं० 15 (कल्यानपुर-मन्धाना जं०) किमी 12/3-4 से सम्बद्ध टेलीफोन ।
10. वी०एच०एफ० सेट द्वारा ।
11. बी०एस०एन०एल० फोन ।

10.A संचार साधनों की विफलता के दौरान कार्यवाही :-

G&SR परिशिष्ट 'ख' पार्ट-II, परिशिष्ट 'घ' एवं G&SR 14.13 नोट 'बी' के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

11. सिगनलों के संचालन की तालिका :

क्रम सं०	आवागमन का विवरण	कांटा लाक तथा डिटेक्ट करता है		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	समपार फाटक सं० बंद
		नार्मल	रिवर्स			
1	अप गाड़ी आगमन रावतपुर से					
i)	लाइन सं० 1 पर डेड एण्ड बनाकर	201	203	एस 12	बी	12एबी,13बी, 14सी
ii)	ला० सं०1 पर मेन ला० बनाकर	—	201, 203	एस6 एस12	एफ बी	12एबी,13बी, 14सी
iii)	लाइन सं० 2 पर	201, 203	—	एस 12	ए	12एबी,13बी, 14सी
iv)	अप गाड़ी का लाइन सं० 2 से रन थ्रू जाना	201, 203,	—	एस 2 एस4 एस12	ई एफ ए	14ए विशेष 12एबी,13बी, 14सी
2	डाउन गाड़ी आगमन मन्धाना जं० से					
i)	लाइन सं० 1 पर सैण्ड हम्प बनाकर	203	201	एस 1	बी	14ए विशेष, 14सी,
ii)	लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर	—	201, 203	एस7, एस 1	जी बी	14ए विशेष, 14सी, 13बी

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

क्रम सं०	आवागमन का विवरण	कांटा लाक तथा डिटेक्ट करता है		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	समपार फाटक सं० बंद
		नार्मल	रिवर्स			
iii)	लाइन सं० 2 पर	201, 203	---	एस 1	ए	14ए विशेष, 14सी, 13बी
iv)	डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2 से रन थू जाना	201, 203	---	एस 11 एस 5 एस1	एच जी ए	14ए विशेष, 14सी, 13बी, 12एबी
3	अप गाड़ी का प्रस्थान					
i)	लाइन सं० 1 से	---	201	एस 2 एस6	ई एफ	14ए विशेष, 14सी
ii)	लाइन सं० 2 से	201	---	एस 2 एस4	ई एफ	14ए विशेष, 14सी
4	डाउन गाड़ी का प्रस्थान					
i)	लाइन सं० 1 से	---	203	एस 11 एस7	एच जी	12एबी, 13बी
ii)	लाइन सं० 2 से	203	---	एस 11 एस5	एच जी	12एबी, 13बी
5	अप शंट सिगनल सं० एस एच 32 से					
i)	लाइन सं० 1 पर	---	203	एस एच 32	बी	14सी
ii)	लाइन सं० 2 पर	203	---	एस एच 32	ए	14सी
6	डाउन शंट सिगनल सं० एस एच 31 से					
i)	लाइन सं० 1 पर	---	201	एस एच 31	बी	14सी
ii)	लाइन सं० 2 पर	201		एस एच 31	ए	14सी
7	अप शंट मन्धाना जं० की ओर					
i)	लाइन सं० 1 के शंट सिगनल सं० एस एच 26 से	---	201	एस एच 26	एफ	14सी
ii)	लाइन सं० 2 के शंट सिग० सं० एस एच24 से	201	---	एस एच 24	एफ	14सी
8	डाउन शंट रावतपुर की ओर					
i)	लाइन सं० 1 के शंट सिगनल सं० एस एच 27 से	---	203	एस एच 27	जी	13बी
ii)	लाइन सं० 2 के शंट सिगनल सं० एस एच 25 से	203		एस एच 25	जी	13बी

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

11.1 अप/डाउन गाड़ियों का कालिंग आन सिगनल पर आगमन :-

क्रम सं०	आवागमन का विवरण	कांटा लाक तथा डिटेक्ट करता है		सिगनल बटन दबायें	रूट बटन दबायें	समपार फाटक सं० बंद
		नार्मल	रिवर्स			
1	अप गाड़ी का कालिंग ओन सिगनल पर आगमन					
i)	लाइन सं० 1 पर	—	203	सी 10	बी	12एबी,13बी, 14सी
ii)	लाइन सं० 2 पर	203	—	सी 10	ए	12एबी,13बी, 14सी
2	डाउन गाड़ी का कालिंग ओन सिगनल पर आगमन					
i)	लाइन सं० 1 पर	—	201	सी 3	बी	14ए विशेष, 14सी
ii)	लाइन सं० 2 पर	201	—	सी 3	ए	14ए विशेष, 14सी

12- इकहरी लाइन के लिये एक्सल काउन्टर सहित सहकारी डायडो टाइप टोकेनलेस ब्लॉक उपकरण की बनावट का विवरण -

इस उपकरण की बनावट का विवरण निम्न प्रकार है :

1. गैल्वनोस्कोप -
यह अपने तथा जाने वाली डी. सी. धारा के कारण विचलित होता है जब दोनों ओर के किसी भी स्टेशन मास्टर द्वारा बटन दबाया जाता है तो इसकी सुई विचलित होती है।
2. समय समाप्ति सूचक &
यह उपकरण के सामने बायीं ओर लगा होता है। लाइन क्लियर निरस्तीकरण के समय साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल की सूचना देता है। सामान्यतया यह सूचक सफेद पट्टी पर लाकड लिखा रहता है और साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल के बाद खत्म (हरी पट्टी पर) लिखा हुआ आता है।
3. स्विच एस ए 1 -
धातु का बना यह स्विच लाइन के निरस्तीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। जब गाड़ी ब्लॉक खण्ड में ना पहुची हो।
4. स्विच एस ए 2 -
धातु का बना यह स्विच पुश बैक मूवमेन्ट के दौरान होम सिगनल को "आफ" करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा गाड़ी को भेजने वाली स्टेशन पर वापिस लिया जाता है।
5. टी० ओ० एल० सूचक -
यह उपकरण के सामने दायीं ओर लगा रहता है। सामान्यतया: यह सफेद रंग की पट्टी के रूप में रहता है और जैसे ही गाड़ी ब्लॉक खण्ड में घुसती है तो लाल रंग की पट्टी में "ट्रेन आन लाइन" प्रदर्शित करता है।
6. पुश बटन पी०बी-। -
धातु की धुण्डी के रूप में यह बटन घण्टी कोड देने के लिए प्रयुक्त होता है और आटो टी०ओ०एल० संकेतन को गाड़ी आगमन स्टेशन के द्वारा एकनालेज करने में प्रयुक्त होता है।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

7. **ब्लॉक हैण्डल –**
धातु का यह हैण्डल उपकरण के सामने की ओर लगा रहता है। इसका हत्था ऊपर की ओर लाइन क्लोज्ड पोजीशन (एन) प्रदर्शित करता है। गाड़ी ब्लॉक खण्ड में जा रही है (एल) प्रदर्शित करता है। गाड़ी आ रही है (आर) प्रदर्शित करता है।
8. **पुश बटन पी.बी.-॥ –** पी बी-1 के साथ दबाने पर कोड भेजता है।
9. **सिगल स्टोक बेल –**
धातु की यह घण्टी उपकरण के ऊपर लगी रहती है। जब दूसरा स्टेशन बेल कोड भेजता है तो इसकी हथोड़ी इससे टकराकर घण्टी की आवाज देती है।
10. **स्टेशन मास्टर चाभी –**
जब यह नहीं लगी रहती है तब उपकरण के सारे कार्य बन्द हो जाते हैं। केवल दूसरे स्टेशन के द्वारा बजायी गयी घण्टी बजती है तथा टी.ओ.एल. कोड भेजा जा सकता है।
11. **शान्तिग चाभी –**
यह ब्लाक उपकरण में लगी रहती है तथा यह केवल तभी निकाली जा सकती जब ब्लाक उपकरण का हैण्डल नार्मल स्थिति में होता है या ट्रेन गोइंग टू स्थिति में होती है। यह चाभी तभी निकाली जा सकती है जब स्टेशन मास्टर चाभी लगी हो तथा धूमी हुई हो।
12. **काउन्टर्स (गणक) –**
गणक एक और गणक दो केवल स्विचो (एस. 1 तथा एस 2) की कार्य की गणना करता है।
13. **टेलीफोन (एच.एम.टी.) –**
यह उपकरण के दायी ओर बातचीत करने के लिए लगा होता है तथा इसमें दबाने वाला बटन लगा होता है।

12-1 इकहरी लाइन पर सहकारी टोकनलेस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की पद्धति

(क) "ए" स्टेशन से "बी" स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रक्रिया

स्टेशन 'ए'		स्टेशन "बी"	
	ब्लाक उपकरण "लाइन क्लोज्ड" स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल "आन" की स्थिति में होंगे।		ब्लाक उपकरण "लाइन क्लोज्ड" स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल "आन" की स्थिति में होंगे।
1	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये और घुमाइये।		

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इन्जी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन 'ए'		स्टेशन "बी"	
2	पी0बी0-1 से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों		
		3	ध्यानाकर्षण (काल अटेंशन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थिति हों।
		4	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये और घुमाइये।
		5	पी.बी-1 को दबाकर बेल कोड का प्रति उत्तर दें।
6	बेल कोड सिगनल का प्रति उत्तर प्राप्त करें।		
7	टेलीफोन अटेंड करें।	8	टेलीफोन कोड प्राप्त करे तथा टेलीफोन पर बात करें।
9	टेलीफोन पर बात करके लाइन क्लियर पूछिये।	10	लाइन क्लियर संबंधी पूछ ताछ का जवाब दें।
11	पी.बी.-1 तथा पी.बी.- 2 को दबाकर लाइन क्लियर मांगिये।	12	बात होने के बाद एक के द्वारा बटनो को दबाये जाने के बाद गैल्वो की सुई को देखते हुये हैडिल को धीरे धीरे टी.सी.एफ. की तरफ घुमाये।
13	गैल्वो की सुई में हल्का-झक्का देखने के बाद पी.बी.-1 को तथा पी. बी.-2 को छोड़े।	14	अब आप पी.बी.-1 तथा पी.बी.-2 को दबाये
15	हैडिल को धीरे-धीरे टी.जी.टी. स्थिति में लाये।	16	गैल्वो की सुई को देखते रहें तथा हल्का सा हिलने पर पी.बी.-1 तथा पी.बी.-2 को छोड़े।
17 क	अन्तिम रोक सिगनल को आफ करे।		
ख	ब्लॉक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है।		
ग	अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन हो जाता है तथा डिपार्चर बजर बोलेंगा।	18	टी.ओ.एल. संकेतन बजने/दिखने पर पी. बी.1 दबाकर अभिस्वीकृति (एकनालेज) करें।
19	टी.ओ.एल. बजर बन्द हो जायेगा।	20	टी.ओ.एल. बजर बन्द हो जायेगा।
		21 क	आगमन सिगनलो को आफ करे।
		ख	गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन 'ए'		स्टेशन "बी"	
		ग	प्रथम रोक सिगनल आन की स्थिति में लौट आता है।
		ध	गाड़ी के आगमन पर बजर बनजे लगता है जिसे आगमन अभिस्वीकृति बटन दबाकर शांत करें।
		22	पी.बी.-1 तथा पी.बी.-2 दबाकर गाड़ी आगमन तथा ब्लाक सेक्शन क्लियर की सूचना दें।
23	ब्लाक यन्त्र के हैंडिल को धीरे-धीरे लाइन क्लोज स्थिति में लाइये।	24	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी.बी. 1 तथा पी.बी.-2 छोड़िये।
25	पी.बी.-1 तथा पी.बी.-2 बटनो को दबाये।	26	हैंडिल को धीरे-धीरे लाइन क्लोज स्थिति में लाये।
27	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी.बी. 1 तथा पी.बी.-2 छोड़िये।		

ख) ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लियर निरस्त करने की प्रक्रिया :

स्टेशन ए		स्टेशन बी	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते हैं।		ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते हैं।
1	पी.बी.-1 दबाकर स्टेशन "बी" को बुलाये तथा लाइन क्लियर निरस्तीकरण की बात करें।	2	टेलीफोन पर विस्तार से बात करें।
3	क		
	स्टेशन मास्टर की कुंजी लगाकर घुमाइये।		
	ख		
	स्विच एस. 1 को घुमाये।		
	ग		
	काउन्टर गणक अगली संख्या अंकित करती है।		
	ध	4	
	एक मिन्ट के समयान्तराल के बाद फ्री इण्डिकेशन जलेगा। पी.बी.-1 तथा पी.बी.-2 को दबाये।		घण्टी सुनने के बाद गैल्वो को देखते हुये हैंडिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाये।
		5	
			हैंडिल नार्मल होने के बाद पी.बी.-1 तथा पी.बी.-2 दबायें।
6	हैंडिल को टी.जी.टी. से नार्मल में लाये तथा एस-1 को नार्मल करे।		

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

- ग. यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को समान्य करने की प्रक्रिया

स्टेशन ए		स्टेशन बी	
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान तथा लाइन पर गाड़ी है।		ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है।	
1	एस-2 स्विच को घुमाये।		
2	काउन्टर पर अगला नं. देखे।		
3	आगमन संकेतक आफ करें तथा गाड़ी आगमन पर आगमन संकेतक स्वतः आन हो जायेगा। आगमन बजर को सुनें।		
4	गाड़ी आगमन की सूचना पी.बी. -1 तथा पी.बी.-2 दबाकर भेजे	5	घण्टी सुनने के बाद हैडिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाये।
		6	पी. बी.-1 तथा पी. बी.-2 दबायें।
7	एस.-2 को नार्मल करे तथा ब्लाक उपकरण हैडिल को नार्मल करें।		

- घ) अंतिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शान्तिग करने की प्रक्रिया

स्टेशन "ए"		स्टेशन "बी"	
ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तो डिस्टेन्ट होम एवं अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में हो।		ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तो डिस्टेन्ट होम एवं अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में हो।	
1	स्टेशन मास्टर की चाभी लगाइये तथा घुमाइये।		
2	क शान्तिग चाभी को बाहर निकालिये। ख शान्तिग चाभी ड्राइवर को दे दीजिये।		
3	क शान्तिग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शान्तिग चाभी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है। ख शान्तिग चाभी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है।		

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

ड) अन्तिम रोक और विपरित दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य जाने वाली गाड़ी के पीछे ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो, शान्तिंग करने की प्रक्रिया ।

स्टेशन "ए"		स्टेशन "बी"	
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति तथा डिस्टेन्ट, होम और अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में हो।		ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है।	
1	स्टेशन मास्टर की चाभी लगाईये और घुमाइये।		
2 क	शान्तिंग चाभी को बाहर निकालिये।		
ख	शान्तिंग चाभी ड्राइवर को दे दीजिये।		
स्थिति-1	यदि शान्तिंग कार्य गाड़ी पहुंचने के पहले समाप्त हो जाता है।		
स्टेशन "ए"		स्टेशन "बी"	
3. क	शान्तिंग कार्य सामप्त हो जाने पर ड्राइवर शान्तिंग चाभी स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।		
ख	शान्तिंग चाभी को ब्लाक उपकरण में लगायें।	4	स्टेशन ए से फोन द्वारा सूचना प्राप्त करें।
स्थिति-2	यदि शान्तिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुंच जाती हैं और स्टेशन बी ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है तथा स्टेशन ए की शान्तिंग चाभी बाहर रहने की स्थिति में		
		1	स्टेशन ए से टेलीफोन पर बात कर के वस्तु स्थिति की जानकारी लें।
2 क	शान्तिंग कार्य सामप्त हो जाने पर ड्राइवर शान्तिंग चाभी स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।		
ख	शान्तिंग चाभी को ब्लाक उपकरण में लगायें।		
ग	स्टेशन बी को शान्तिंग समाप्त होने की सूचना दें।	3 क	टेलीफोन पर शान्तिंग सम्पन्न होने की अभिस्वीकृति दीजिये।
		ख	ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिति में कर दें।

13. कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था

- इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई0पी0एस0) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई0पी0एस0 की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजवल आई0पी0एस0 स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंगी -
- सामान्यतः छः हरी बत्ती दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।
 - छः हरी बत्ती आई0 पी0 एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट तक होने पर जलती है, जो कि बैटरी बोल्टेज दो बोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

- 2.2 बैटरी बोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैटरी चार्ज की जानी चाहिये।
- 2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैटरी वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलार्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
- 2.4 जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर हैण्डल के माध्यम से डी0जी0 सेट चलाया जायेगा।
3. इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई0पी0एस0 से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता पर विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।
- (अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जनरेटर साइड में लगा देंगे।
- (ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर स्टैण्ड वाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 को प्रयोग किया जायेगा।
- (द) आई0पी0एस0 अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4-4 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।
4. जब कामर्शियल सप्लाई आ जाये तो स्विच "ए" को कामर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच "बी" को मध्य स्थित में कर दे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाये।
5. जनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मास्टर आयल लाग बुक में इसका इन्दराज तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जनरेटर के उपयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का इंदराल लाग बुक में निम्न प्रकार से करे -

क्रम संख्या	दिनांक	आई0पी0एस0 चार्जिंग का समय घंटा एवं मिनट में	डी0जी0सेट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर	रिमा र्क
			चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम0 पी0 सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

8. स्टेशन मास्टर के कर्तव्य –

आई0पी0एस0 मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

9. आई0पी0एस0 की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि –

आई0पी0एस0 के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

14. कालिंग आन सिगनल (बुलावा सिगनल)

कालिंग आन सिगनल होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। जब कभी होम सिगनल विफल हों जाय या मार्ग अथवा ओवर लैप का ट्रैक सर्किट (होम सिगनल के रिप्लेसर ट्रैक सर्किट को छोड़कर) विफल हो जाय तब इसे "आफ" किया जाता है। कालिंग आन सिगनल को "आफ" करने के लिये पैनल द्वारा कांटो को अलग-अलग सेट किया जायेगा इसके उपरान्त कालिंग आन सिगनल का सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर कालिंग आन सिगनल "आफ" हो जायेगा। कालिंग आन सिगनल आफ करने के लिए यह भी आवश्यक है कि यदि चालक गाडी को कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर नहीं खड़ी करता है तो स्टेशन मास्टर चालक को अप गाडी के लिए **ए10टी** एवं डाउन गाडी के लिए **ए3टी** कालिंग ऑन ट्रैक पर लाने के लिए वाकी टाकी पर सूचित करेगा अन्यथा कालिंग आन सिगनल आफ नहीं होगा। कालिंग आन पर गाड़ियों का रिसेप्शन करने पर पूरी गाडी बर्थिंग ट्रैक पर आ जाने के बाद एवं पीछे का रूट बुझ जाने के 2 मिनट बाद ही गाडी चलाने के लिए सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल टेक ऑफ किया जा सकेगा। इस अवधि में **120 NJKE** का इन्डीकेशन पैनल पर पलैश करता रहेगा।

15. साइडिंग कांटों का संचालन एवं कार्य विधि : लागू नहीं

16. विफलताये :

16.1 सिगनल एवं अन्तर्पार्शन टेन सिगनलिंग उपकरण तथा टेलीफोन इत्यादि के खराब ; विफल होने पर निम्नलिखित कर्मचारियों को सूचना दी जाये। टेन सिगनलिंग उपकरण तथा टेलीफोन खराबी की सूचना इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी सिगनल व अन्तर्पार्शन गियर खराब हो जाये तब साधारण एवं सहायक नियम 3.68,3.69,3.70,3.71,3.72 एवं 3.76 में वर्णित कार्य प्रणाली तथा समय समय पर जारी किये गये संयुक्त परिपत्र तथा निर्देशों का पालन किया जाये तथा निम्नलिखित कर्मचारियों को इन स्थानों पर सूचित किया जाये :

क्र० सं०	कर्मचारी जिन्हे सूचित करना है	मुख्यालय
1	यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक	मन्धना जं०
2	विद्युत सिगनल अनुरक्षक	कल्यानपुर
3	जे0ई0 /सिगनल	मन्धना जं०
4	सीनियर सेक्शन इंजी० /सिगनल	फतेहगढ़
5	सहायक मंडल संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर	फतेहगढ़

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

क्र० सं०	कर्मचारी जिन्हे सूचित करना है	मुख्यालय
6	वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर	इज्जतनगर
7	वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ ।।	इज्जतनगर
8	सहायक इंजीनियर	फतेहगढ़
9	सीनियर सेक्शन इंजी०/रेलपथ	कन्नौज
10	मुख्य गाड़ी नियंत्रक	इज्जतनगर
11	यातायात निरीक्षक (मेन)	फतेहगढ़
12	वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
13	वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी	इज्जतनगर
14	वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर	इज्जतनगर
15	दोनो छोर के स्टेशन मास्टर	रावतपुर एवं मन्धाना जं०

- 16.2** कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं को सिगनल विफलता रजिस्टर में इंड्राज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम०/एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य देवे। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इंड्राज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करे तथा स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरित भी करवा ले।

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(एम० पी० सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूरसंचार इंजी०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर